

Savireguliuojančio šildymo kabelio pajungimo ir galo sandarinimo komplektas

Paskirstymo dėžutės montavimo komplektas:

- 1 gabalas termo vamzdelio (tipas 16/5, L=125 mm);
- 1 gabalas termo vamzdelio (tipas 10/3, L=20 mm);
- 2 gabalai termo vamzdelio (tipas 3/1, L=15 mm);
- 3 gilzės su natrio vamzdeliu.


Kabelio galo sandarinimo komplektas:

- 1 sandariklis su kliais (tipas 15/5, L=60 mm);
- 1 gabalas termo vamzdelio (tipas 10/3, L=25 mm).


Praktinė montavimo instrukcija

150° ± 30°C temperatūra, reikalinga termo vamzdeliams sutraukti. Karšto oro pistoletas su temperatūros reguliatoriumi yra tinkamiausias šiam atvejui įrankis. Tačiau ir litavimo lempa ar dujinis degiklis, duodantys ne per didelę liepsną, šiam reikalui gali būti taikomi, jei nieko tinkamesnio nėra.


Šildymo kabelio paruošimas

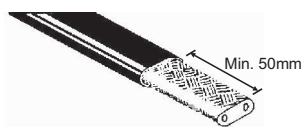

1. Pašalinkite išorinį kabelio apvaskalą

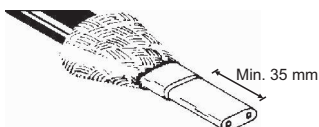

2. Atlenkite kabelio ekraną atgal ir peiliu nupjaukite laidininkų izoliaciją.

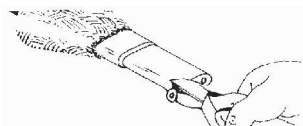


3. Įkirpkite vidinį sluoksnį medžiagos tarp dviejų laidininkų, stengdamiesi nepažeisti laidininkų.



4. Atlenkite laidininkus į šalis ir iškirpkite vidinį medžiagos tarp laidininkų sluoksnį iki pirmo izoliacijos sluoksnio.




5. Likusi medžiaga pašalinama sukanč laidininkus.

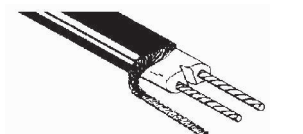

6. Pašalinkite visą likusią medžiagą ir sutvarkykite laidininkų galus. Iškirpkite mažą trikampėlį medžiagoje tarp laidininkų.




7. Išpinkite ekraną ir susukite kartu, išdėstykite laidus taip, kaip parodyta pavyzdyje. Įsitinkite, kad nei vienas laidininkas nekontaktuoja su žeminiu.

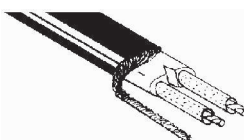


8. Užmaukite termo vamzdelius (tipas 3/1, L=15mm) ant laidininkų.




9. Pakaitinkite vamzdelius, kad susitrauktų.

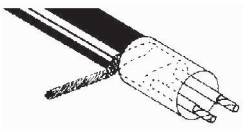

10. Užmaukite termo vamzdelį (tipas 10/3, L=20mm) ant kabelio taip, kad jis užeitų ant išorinės izoliacijos sluoksnio ir mažiausiai 5 mm būtų išsikišęs už vidinio medžiagos sluoksnio.

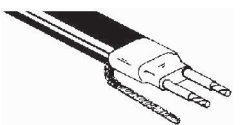

11. Sulydykite vamzdelį.

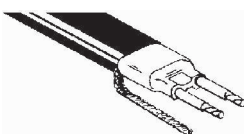

12. Suspauskite vamzdelį tarp laidininkų plokščiomis replėmis taip, kad pasimatytų skysta masė.




Šaltojo laido paruošimas

Naudojami visų tipų instaliaciniai elektros kabeliai su žeminiu


1. Pašalinkite 50 mm kabelio apvalkalą.
2. Išlaisvinkite laidininkus nuo rišančiosios medžiagos.
3. Nukirpkite po 25 mm nuo kiekvieno laidininko ir 7 mm nuvalykite.
4. Užmaukite gofruotą vamzdelį, (tipas 16/5, L=125 mm) ant šaltojo laido.

Sujungimas

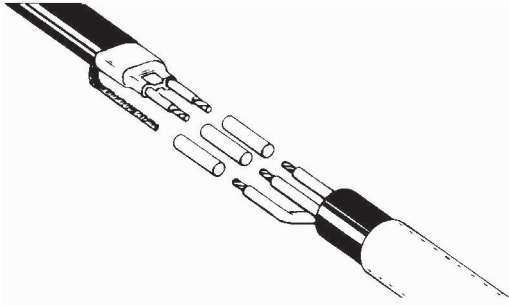


1. Kabelio ir šaltojo laido laidininkai sujungiami gilzėmis, užspaudžiant jas spec. replėmis.
2. Sujunkite žeminimo laidus likusia gilze.
3. Pastumkite termo vamzdelį, (tipas 16/5, L=125 mm) nuo šalto laido ant jungties.
4. Pakaitinkite ir suspauskite vamzdelį nuo vidurio į kraštus, kol pasirodys klijai.
5. Leiskite jungčiai atvėsti, po to pamatuokite varžą.


Šildymo kabelio galo užtaisymas

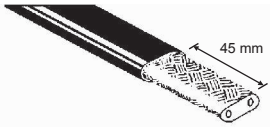


1. Pašalinkite išorinę iziaciją.

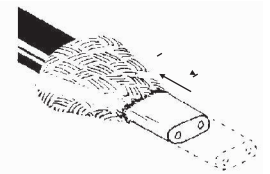


2. Atlenkite ekraną ant kabelio.

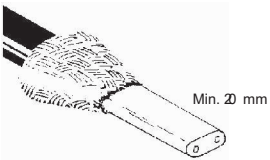


3. Nupjaukite 20 mm vidinės kabelio dalies.

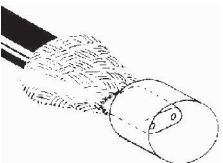


4. Užmaukite termo vamzdelį (tipas 10/3, L=25 mm) ant likusios kabelio dalies.

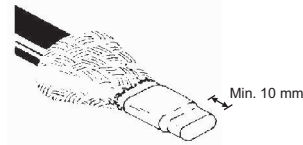

5. Užlipdykite vamzdelį ir užspauskite jį plokščiomis replėmis, kol pasirodys skysta masė.

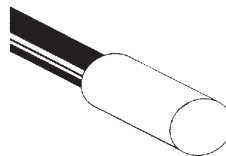

6. Užmaukite sandariklį (tipas 15/5, L=60 mm) ant kabelio ir palaikykite po karšto oro srove.

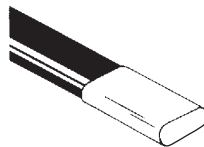

7. Užlipdykite sandariklį ir suspauskite galą plokščiomis replėmis, kol pasirodys skysta masė.

